Les Astuces du Technicien

CONNAITRE LES BRANCHEMENTS INTERDITS

Moteurs concernés:
LT,LS,IPSO,er SLT

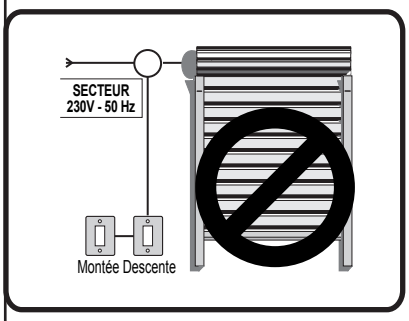

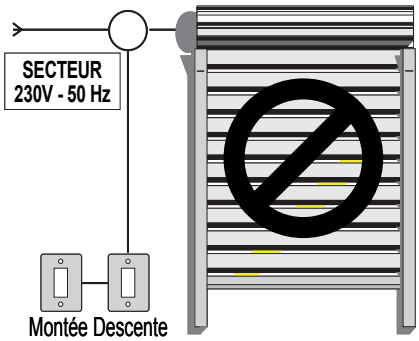

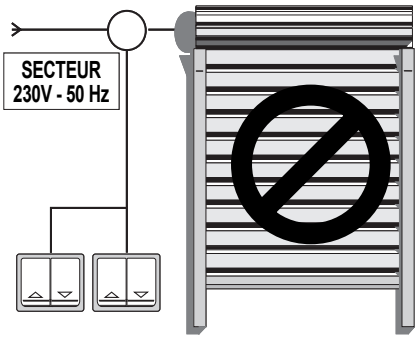

Branchement effectué en conformité avec la norme NFC 15-100.

BRANCHEMENTS INTERDITS

Point de commande non conforme ou double point de commande.

Les moteurs ne supportent pas une alimentation dans les deux sens de rotation en même temps, il est donc interdit de commander un moteur par deux interrupteurs de type lumière ou de brancher deux inverseurs en parallèle.

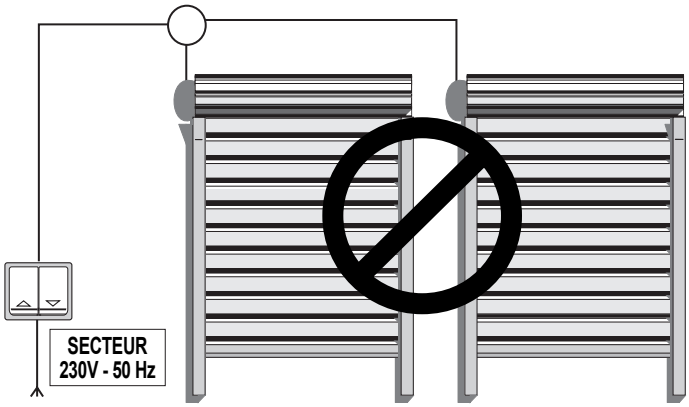

Plusieurs moteurs sur un même point de commande.

A cause de leur technologie interne, les fins de courses des moteurs ne supportent pas que deux moteurs (ou plus) soient câblés sur un même inverseur.
Il est donc interdit de brancher plusieurs moteurs sur un même point de commande.

POUR REALISER CES TYPES d'installations utiliser les boîtiers spécifiques.

SOMFY Fiche Astuce n°25, 30 octobre 2008

Vous souhaitez en savoir plus…

Formation en salle : "Les Solutions pour volets roulants".
Service client : 0 820 374 374 0.12 € TTC/min

somfy®